

FLUKE

87V MAX

Digital Multimeter

Manual de uso

Garantía limitada de por vida

Cada multímetro digital Fluke de las series 20, 70, 80, 170 y 180 estará libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante toda su vida útil. Como aquí se menciona y utiliza, "vitalicia" se define como siete años después de que Fluke suspenda la fabricación del producto. Sin embargo, la garantía deberá ser de al menos diez años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no incluye los fusibles, las baterías desechables, ni los daños debidos al abandono, uso indebido, contaminación, alteración, accidente o condiciones anormales de operación o manipulación, incluidos los fallos por sobretensión causados por el uso fuera de los valores nominales especificados de los DMM o por el desgaste normal de sus componentes mecánicos. Esta garantía únicamente cubre al comprador original y no es transferible.

Durante diez años a partir de la fecha de adquisición, esta garantía también cubre la pantalla LCD. En adelante, durante la vida útil del DMM, Fluke reemplazará la pantalla LCD cobrando una cuota basada en los costos vigentes en ese momento de adquisición de los componentes.

Con el fin de establecer que es el propietario original y dejar constancia de la fecha de adquisición, sírvase completar y devolver la tarjeta de registro adjunta al producto, o registre su producto en <http://www.fluke.com>. Fluke, a su entera discreción, reparará gratuitamente, reemplazará o reembolsará el precio de adquisición de un producto defectuoso adquirido por medio de un local de ventas autorizado por Fluke y al precio internacional correspondiente. Fluke se reserva el derecho de cobrar por los costos de importación de reparaciones/repuestos si el producto comprado en un país es enviado a reparación en otro país.

Si el producto está defectuoso, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener la información de autorización de la devolución y envíe el producto a dicho centro de servicio, con una descripción del fallo, con los portes y seguro prepagados (FOB destino). Fluke no se hace responsable de los daños ocurridos durante el transporte. Fluke pagará por el transporte correspondiente al entregar un producto reparado o reemplazado bajo garantía. Antes de hacer cualquier reparación fuera de garantía, Fluke calculará los costos y obtendrá la autorización y después le facturará los costos de reparación y de transporte.

ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO AQUELLA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE DATOS, QUE SURJAN POR CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA. LOS REVENDEDORES AUTORIZADOS NO TIENEN AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EN NOMBRE DE FLUKE. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores. Si alguna cláusula de esta garantía es conceptuada inválida o inaplicable por un tribunal u otro ente responsable de tomar decisiones, de jurisdicción competente, tal concepto no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra cláusula.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
EE.UU.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Holanda

ООО «Флюк СИЙЭС»
125167, г. Москва, Ленинградский
проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

Tabla de materias

Título	Página
Introducción.....	1
Contacto con Fluke	1
Información sobre seguridad.....	1
Características	2
Apagado automático.....	8
Función Input Alert™.....	8
Opciones de encendido.....	8
Cómo hacer mediciones.....	10
Mediciones de tensión de CA y CC.....	10
Comportamiento de entrada cero del multímetro de verdadero valor eficaz	11
Filtro de paso bajo.....	11
Mediciones de temperatura	12
Pruebas de continuidad.....	13
Mediciones de resistencia	15

Cómo usar Conductancia para Alta resistencia o Pruebas de fugas	17
Mediciones de capacitancia	18
Pruebas de diodos	19
Mediciones de corriente CA o CC	21
Mediciones de frecuencia	24
Medición del ciclo de trabajo	26
Cómo determinar la anchura de impulso	27
Gráfico de barras	27
Modo de zoom (opción de encendido únicamente)	28
Usos del modo de zoom	28
Modo HiRes	28
Modo de registro MIN MAX	29
Función Suavizado (opción de encendido únicamente)	29
Modo AutoHOLD	31
Modo relativo	31
Mantenimiento	32
Mantenimiento general	32
Prueba de los fusibles	32
Cómo sustituir las baterías	33
Cómo volver a colocar los fusibles	34
Mantenimiento y piezas	34
Especificaciones generales	38
Especificaciones detalladas	40
Tensión CA	40
Tensión de CC, conductancia y resistencia	41
Temperatura	42
Corriente CA (corriente alterna)	42
Corriente CC	43
Capacitancia	43

Tabla de materias (continuación)

Diodo	44
Frecuencia.....	44
Sensibilidad del contador de frecuencias y niveles de disparo.....	44
Ciclo de trabajo (VCC y mVCC)	45
Características de la entrada.....	45
Registro de MIN MAX.....	46

Introducción

⚠️ Advertencia

Lea la “Información sobre seguridad” antes de usar el medidor.

El 87V MAX (el producto o medidor) es un multímetro digital de verdadero valor eficaz. Además, el 87V MAX mide la temperatura usando un termopar de tipo K.

Contacto con Fluke

Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:

- Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Calibración y reparación en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

- Europa: +31 402-675-200
- Japón: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65-6799-5566
- China: +86-400-921-0835
- Brasil: +55-11-3530-8901
- Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O bien, visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.

Para registrar su producto, visite <http://register.fluke.com>.

Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

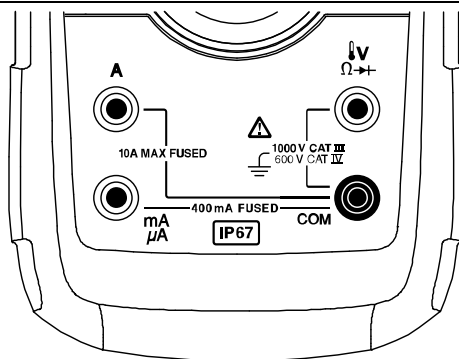
Información sobre seguridad

La información general sobre seguridad se encuentra en el documento impreso Información sobre seguridad que se suministra junto con el Producto y en www.fluke.com. Cuando proceda, se proporciona información sobre seguridad más concreta.

Características

Las tablas 1 a 4 describen brevemente las características del multímetro.

Tabla 1. Entradas



gaq112.emf

Terminal	Descripción
A	Entrada para corriente de 0 A a 10 A (sobrecarga de 10 - 20 A para 30 segundos máximo), mediciones de frecuencia de corriente y ciclo de trabajo.
mA μA	Entrada para mediciones de corriente de 0 μA a 400 mA (600 mA para 18 horas) y frecuencia de corriente y ciclo de trabajo.
COM	Terminal de retorno para todas las mediciones.
V Ω →	Entrada para mediciones de tensión, continuidad, resistencia, diodo, capacitancia, frecuencia, temperatura y ciclo de trabajo.

Tabla 2. Posiciones del selector giratorio





 


 
 
Selector giratorio	Función
Cualquier posición	Cuando el multímetro está encendido, el número de modelo del mismo aparece en la pantalla.
	Medición de tensión de CA. Presione <input type="checkbox"/> (amarillo) para filtro de paso bajo ()
	Medición de tensión de CC.
	Rango de tensión de CC de 600 mV.
	Presione <input type="checkbox"/> (amarillo) para temperatura ()
	Presione <input type="checkbox"/> (amarillo) para prueba de continuidad.
	Ω Medición de resistencia.
	Presione <input type="checkbox"/> (amarillo) para medición de capacitancia.
	Comprobación de diodos
	Mediciones de corriente CA desde 0 mA hasta 10,00 A
	Presione <input type="checkbox"/> (amarillo) para mediciones de corriente CC de 0 mA a 10,00 A.
	Mediciones de corriente CA de 0 μ A a 6000 μ A Presione <input type="checkbox"/> (amarillo) para mediciones de corriente CC de 0 μ A a 6000 μ A.

Tabla 3. Pulsadores

 



 
 



 
 

 
 


 
 
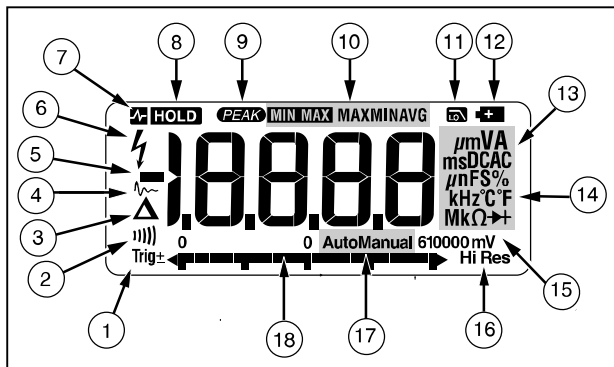
Botón	Selector giratorio	Función
 (Amarillo)	    	<p>Selecciona capacitancia.</p> <p>Selecciona temperatura</p> <p>Selecciona función de filtro de paso bajo de CA</p> <p>Conmuta entre corriente continua y alterna.</p> <p>Conmuta entre corriente continua y alterna.</p>
	<p>Cualquier posición del selector</p> 	<p>Cambia entre los rangos disponibles para la función seleccionada. Para volver a la generación automática del rango, mantenga presionado el botón durante 1 segundo.</p> <p>Cambia entre °C y °F.</p>
	<p>Cualquier posición del selector</p> <p>Registro de MIN MAX</p> <p>Contador de frecuencia</p>	<p>AutoHOLD (antes, TouchHold) capta la lectura actual en la pantalla. Al detectar una lectura nueva y estable, el multímetro emitirá una señal acústica y mostrará la nueva lectura en la pantalla.</p> <p>Detiene e inicia el registro sin borrar los valores grabados.</p> <p>Detiene e inicia el contador de frecuencia.</p>

Tabla 3. Pulsadores (continuación)

Botón	Selector giratorio	Función
	Continuidad  Registro de MIN MAX Hz, Ciclo de trabajo	Enciende y apaga la señal acústica de continuidad. Cambia entre tiempos de respuesta Pico (250 μ s) y Normal (100 ms). Conmuta el multímetro para disparar en pendiente positiva o negativa.
	Cualquier posición del selector	Enciende la retroiluminación del botón y de la pantalla, los hace más grandes y la apaga. Mantenga presionado  durante un segundo para acceder al modo de dígitos de alta resolución. El icono “HiRes” aparece en la pantalla. Para volver al modo de 3 1/2 dígitos, mantenga presionado  durante un segundo más. HiRes=19.999
	Cualquier posición del selector	Comienza el registro de valores mínimos y máximos. Cambia la visualización en pantalla, pasando cíclicamente por las lecturas MAX, MIN, AVG (promedio) y actuales. Cancela MIN MAX (mantener durante 1 segundo).
 (modo relativo)	Cualquier posición del selector	Almacena la lectura actual como referencia para las lecturas subsiguientes. La pantalla se pone en cero y se resta la lectura almacenada de todas las lecturas subsiguientes.
	Cualquier posición del selector excepto prueba de diodos	Presione  para realizar mediciones de frecuencia. Inicia el contador de frecuencias. Presione nuevamente para ingresar el modo de ciclo de trabajo.



gaq101.emf


 
 
Figura 1. Funciones de la pantalla

Tabla 4. Funciones de la pantalla

Número	Función	Indicación
①	±	Indicador de polaridad para el gráfico de barras analógico.
	Trig±	Indicador de pendiente positiva o negativa para disparos de ciclo de trabajo/Hz.
②)	La señal acústica de continuidad está activa.
③	Δ	El modo relativo (REL) está activo.
④	~	El suavizado está activo.

Número	Función	Indicación
⑤	-	Lecturas negativas, modo relativo de Entrada. Este signo indica que la entrada presente es menor que la referencia guardada.
⑥	⚡	Alta tensión presente en la entrada. Aparece si la tensión de entrada es de 30 V o más (CA o CC). También aparece en el modo de filtro de paso bajo. y en los modos calibración, Hz y ciclo de trabajo.
⑦	⏸ HOLD	Auto Hold está activo.
⑧	HOLD	Mostrar HOLD está activo.
⑨	PEAK	Los modos de pico MIN MAX y el tiempo de respuesta son de 250 µs.
⑩	MIN MAX MAX MIN AVG	Modo de registro mínimo-máximo.
⑪	⏸	Consulte <i>Filtro de paso bajo</i> .

Tabla 4. Funciones de la pantalla (continuación)

Número	Función	Indicación
⑫		Pilas descargadas.  Advertencia: Para evitar lecturas falsas que podrían dar lugar a descargas eléctricas o lesiones personales, cambie la batería en cuanto aparezca el indicador de batería.
⑬	<p>A, μA, mA</p> <p>V, mV</p> <p>μF, nF</p> <p>nS</p> <p>%</p> <p>Ω, MΩ, kΩ</p> <p>Hz, kHz</p> <p></p> <p>AC DC</p>	<p>amperios (amp), microamperios, miliamperios</p> <p>Voltios, milivoltios</p> <p>microfaradios, nanofaradios</p> <p>nanosiemens</p> <p>Porcentaje. Se utiliza para mediciones del ciclo de trabajo.</p> <p>Ohmios, megaohmios, kiloohmios</p> <p>hercios, kilohercios</p> <p>Modo de prueba de diodos.</p> <p>Corriente alterna, corriente continua</p>


Número	Función	Indicación
⑭	$^{\circ}$ C, $^{\circ}$ F	Grados centígrados, grados Fahrenheit
⑮	610.000 mV	Muestra el rango seleccionado
⑯	HiRes	Modo alta resolución (Hi Res). HiRes=19.999
⑰	Auto (Automático)	Modo de rango automático Selecciona automáticamente el rango con la mejor solución
	Manual	Modo de rango manual
⑱		La cantidad de segmentos es relativa al valor de plena escala del rango seleccionado. En funcionamiento normal, el valor 0 (cero) aparece a la izquierda. El indicador de polaridad del lado izquierdo del gráfico indica la polaridad de la entrada. El gráfico no está operativo con las funciones de capacitancia o contador de frecuencia. Para obtener más información, consulte <i>Gráfico de barras</i> . El gráfico de barras también tiene una función de zoom, como se describe en la sección "Modo de zoom".

Tabla 4. Funciones de la pantalla (continuación)

Número	Función	Indicación
--	OL	Se detectó una condición de sobrecarga.
Mensajes de error		
bAtt		Cambie las pilas inmediatamente.
d₁ Sc		En la función de capacitancia, hay demasiada carga eléctrica en el condensador a prueba.
Cal Err		Datos de calibración no válidos. Calibre el multímetro.
EEP_r Err		Datos no válidos de la EEPROM. Haga reparar el multímetro.
Open		Abra el termopar detectado.
F2-		Modelo no válido. Haga reparar el multímetro.
LEAd		⚠ Alerta sobre los cables de prueba. Aparece cuando los cables de prueba están en el terminal A o mA/μA y la posición seleccionada del selector giratorio no coincide con el terminal en uso.

Apagado automático

El multímetro se apaga automáticamente si no se gira el selector giratorio o si no se presiona un botón en un lapso de 30 minutos. Si la función de registro de MIN MAX está habilitada, el multímetro no se apagará.

Consulte la tabla 5 para desactivar el apagado automático.

Función Input Alert™

Si hay un cable de prueba enchufado en el terminal de mA/μA o A, pero el selector giratorio no está ajustado en la posición de corriente correcta, la señal acústica le advierte haciendo un sonido chirriante y la pantalla parpadea "LEAd". Esta advertencia está pensada para que deje de medir la tensión, continuidad, resistencia, capacitancia o valores de diodo con los cables de prueba que estén enchufados en una terminal de corriente.


 


 
 
 
 




 
 
⚠ Precaución

Colocar las sondas (en paralelo) en un circuito con corriente cuando un conductor está enchufado en un terminal de corriente puede dañar el circuito que esté probando y fundir el fusible del multímetro. Esto puede suceder porque la resistencia a través de las terminales de corriente del multímetro es muy baja, con lo que el multímetro actúa como un cortocircuito.

Opciones de encendido

Si mantiene presionado un botón al encender el Medidor, se activa una opción de encendido. La tabla 5 describe las opciones de encendido.

Tabla 5. Opciones de encendido

Botón	Opción de encendido
 (Amarillo)	Inhabilita la función de apagado automático (normalmente, el multímetro se apaga en 30 minutos). El multímetro muestra "PoFF" hasta que  se suelta.
	Habilita el modo de calibración del multímetro y solicita una contraseña. El multímetro muestra "CAL" y accede al modo de calibración. Consulte <i>Información de calibración del 87 VMAX</i> .
	Habilita la función de suavizado del multímetro. El multímetro muestra 5--- hasta que se suelta  .
	Activa todos los segmentos de la pantalla.
	Desactiva la señal acústica para todas las funciones. El multímetro muestra bEEP hasta que se suelta  .
	Desactiva la retroiluminación automática (la retroiluminación normalmente se desactiva después de 2 minutos). El multímetro muestra LoFF hasta que se suelta  .
 (Modo relativo)	Activa el modo de zoom para el gráfico de barras. El multímetro muestra ZrEl hasta que se suelta  .
	Habilita el modo de alta impedancia del multímetro al utilizar la función mV CC. El multímetro muestra Hi Z hasta que se suelta  .

Cómo hacer mediciones

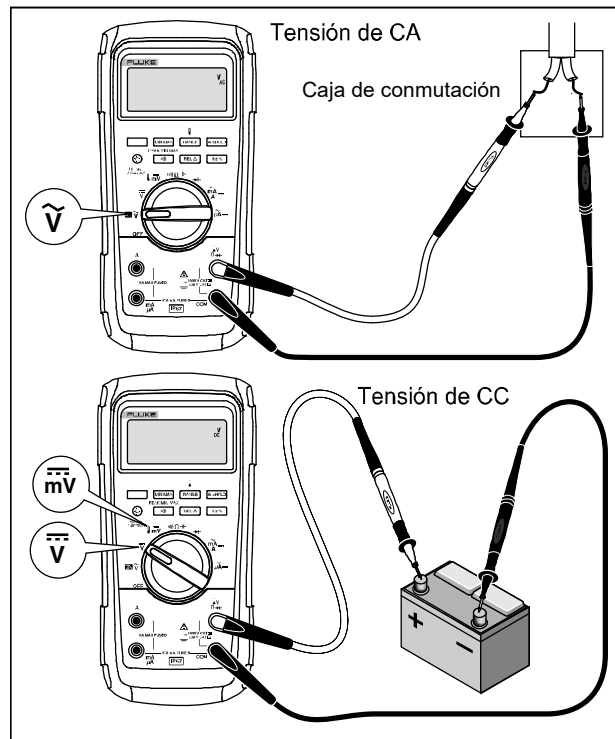
Las siguientes secciones describen cómo hacer mediciones con el multímetro.

Mediciones de tensión de CA y CC

El multímetro realiza lecturas de verdadero valor eficaz, que son precisas para las ondas sinusoidales distorsionadas y otras formas de onda (sin compensación de CC), tales como ondas cuadradas, triangulares y escalonadas.

Los rangos de tensión del multímetro son 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V y 1000 V. La selección del rango de 600 mV CC pone el selector giratorio en mV.

Consulte la Figura 2 para medir la tensión de CA o CC.



gau102.emf

Figura 2. Mediciones de tensión de CA y CC

Cuando se mide la tensión, el multímetro actúa aproximadamente como una impedancia de $10\text{-M}\Omega$ ($10\,000\,000\ \Omega$) en paralelo con el circuito. Este efecto de carga puede causar errores de medición en circuitos de alta impedancia. En la mayoría de casos, el error es insignificante (0,1 % o menos) si la impedancia del circuito es $10\ \text{k}\Omega$ ($10\,000\ \Omega$) o menos.

Para obtener una mayor exactitud al medir la compensación de CC de una tensión de CA, mida primero la tensión de CA. Observe el rango de tensión de CA y luego seleccione manualmente un rango de CC equivalente o superior al rango de CA. Este procedimiento mejora la exactitud de la medición de CC, al asegurar que no se activen los circuitos de protección de la entrada.



Comportamiento de entrada cero del multímetro de verdadero valor eficaz

Los multímetros de verdadero valor eficaz miden con precisión formas de onda distorsionadas, pero cuando los conductores de entrada se cortocircuitan en las funciones de CA, el multímetro muestra una lectura residual entre 1 y 30 cuentas. Cuando las puntas de prueba están abiertas, las lecturas de la pantalla pueden fluctuar debido a la interferencia. Estas lecturas descentradas son normales y no afectan la exactitud de medición de CA del Medidor en los rangos de medición especificados.

Los niveles de entrada no especificados son:

- Tensión de CA: por debajo del 3 % de 600 mV CA o 18 mV CA
- Corriente CA: por debajo del 3 % de 60 mA CA o 1,8 mA CA
- Corriente AC: por debajo del 3 % de 600 μA CA, o 18 μA CA

Filtro de paso bajo

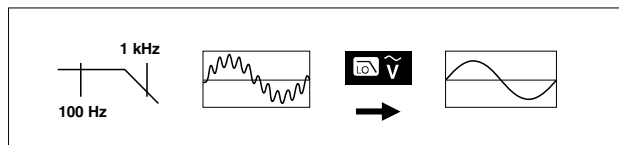
El multímetro está equipado con un filtro de paso bajo de CA. Cuando se mida tensión de CA o frecuencia de CA, pulse  para activar el modo de filtro de paso bajo . El multímetro continúa midiendo en el modo elegido, pero ahora la señal se desvía a través de un filtro que bloquea las tensiones no deseadas por encima de 1 kHz. Consulte la Figura 3. Las tensiones de frecuencias inferiores a 1 kHz se miden con menor exactitud. El filtro de paso bajo puede mejorar el rendimiento de la medición de ondas senoidales compuestas que normalmente generan inversores y accionadores de motores de frecuencia variable.

⚠️⚠️ Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice el filtro de paso bajo para comprobar la presencia de tensiones peligrosas. Puede haber tensiones mayores que las indicadas. Primero realice una medición de voltaje sin el filtro para determinar si hay presente un voltaje peligroso. Después seleccione el filtro.

Nota

Cuando se selecciona el filtro de paso bajo, el multímetro entra en el modo de rango manual. Seleccione los rangos pulsando **[RANGE]**. El rango automático no está disponible con el filtro de paso bajo.



aom11f.emf

Figura 3. Filtro de paso bajo

Mediciones de temperatura

El multímetro mide la temperatura de un termopar tipo K (incluido). Elija entre grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F) presionando **[RANGE]**.

⚠️ Precaución

Para evitar posibles daños en el multímetro u otro equipo, recuerde que mientras que el multímetro tenga un valor nominal de -200,0 °C a +1090,0 °C y de -328,0 °F a 1994 °F, el termopar de tipo K tiene un valor nominal de 260 °C. Con temperaturas fuera de este intervalo, utilice un termopar con un valor nominal más alto.

Los rangos de la pantalla son de -200,0 °C a +1090 °C y de -328,0 °F a 1994 °F. Las lecturas fuera de estos intervalos muestran **OL** en la pantalla del multímetro. Cuando no hay termopar conectado, la pantalla también lee **PEn**.

Para medir temperatura, haga lo siguiente:

1. Conecte un termopar tipo K a los terminales COM y **VΩ** del multímetro.
2. Gire el selector giratorio hasta **mV**.
3. Pulse **[]** para introducir el modo de temperatura.
4. Pulse **[RANGE]** para elegir Centígrados o Fahrenheit.

Pruebas de continuidad

 
⚠️ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, incendios o lesiones, desconecte la alimentación y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir la resistencia, continuidad, capacitancia o unión de diodos.

La prueba de continuidad incluye una señal acústica que suena si el circuito está completo. La señal acústica le

permite realizar pruebas rápidas de continuidad sin tener que observar la pantalla.

Para probar la continuidad, configure el multímetro tal como se muestra en la figura 4.

Presione  para activar y desactivar la señal acústica de continuidad.

La función de continuidad detecta aberturas y cortocircuitos intermitentes que duran solo 1 ms. Estos breves cortocircuitos hacen que el multímetro emita una señal acústica de corta duración.

Mediciones de resistencia

Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, incendios o lesiones, desconecte la alimentación y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir la resistencia, continuidad, capacitancia o unión de diodos.

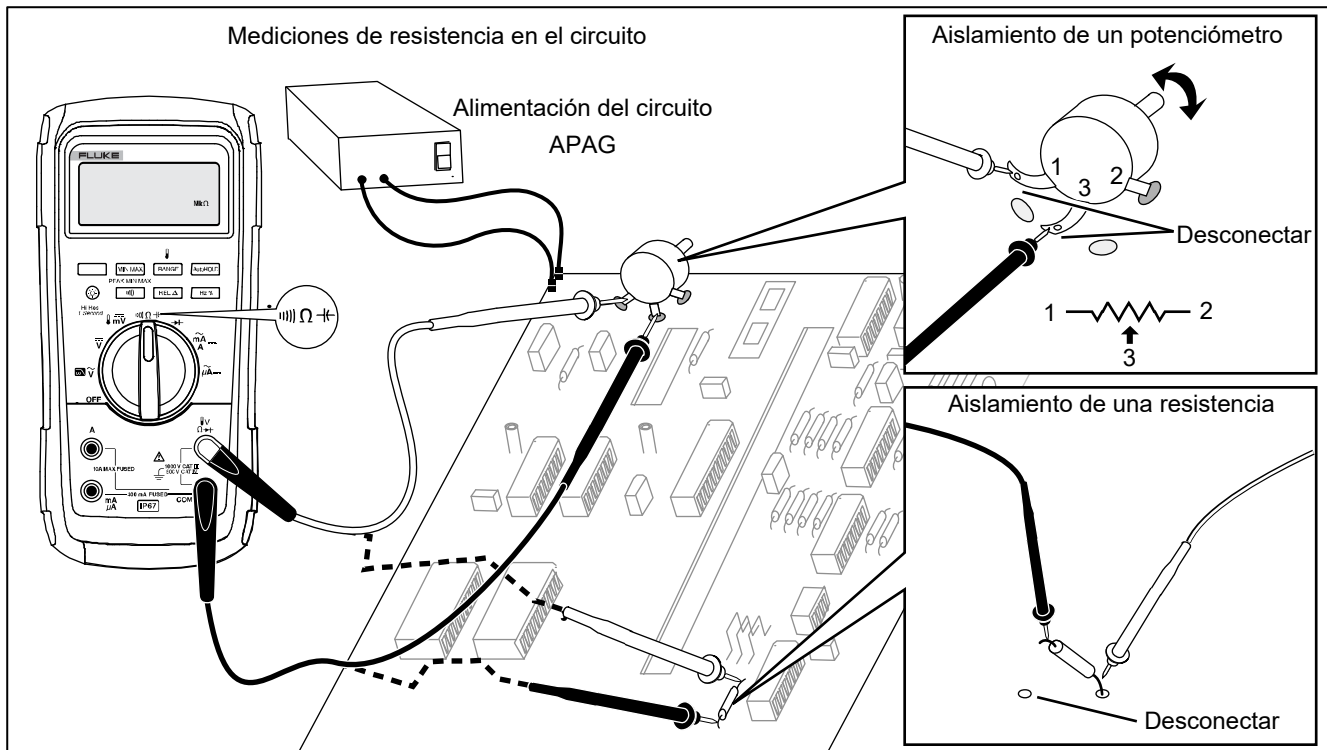
El multímetro mide la resistencia mediante el envío de una pequeña corriente a través del circuito. Debido a que esta corriente fluye a través de todos los caminos posibles entre las sondas, la lectura de resistencia representa la resistencia total de todos los caminos entre dichas sondas.

Los rangos de resistencia del multímetro son 600,0 Ω , 6,000 k Ω , 60,00 k Ω , 600,0 k Ω , 6,000 M Ω y 50,00 M Ω .

Configure el multímetro como se muestra en la figura 5 para medir la resistencia.

A continuación se presentan algunas sugerencias para medir resistencia:

- El valor medido de un elemento resistivo en un circuito suele ser diferente al valor nominal de la resistencia del elemento.
- Los conductores de prueba pueden agregar un error de 0,1 Ω a 0,2 Ω a las mediciones de la resistencia. Para probar los conductores, junte las puntas de las sondas entre sí y lea la resistencia de los conductores. Si es necesario, podrá utilizar el modo relativo (REL) para restar este valor automáticamente.
- La función de resistencia puede producir suficiente tensión para polarizar directamente las uniones de diodos de silicio o de transistores, haciéndolas conductoras. Si sospecha esto, presione RANGE para aplicar una corriente inferior en el siguiente rango más alto. Si el valor es mayor, utilice el valor mayor. Consulte la tabla Características de entrada de la sección de especificaciones para ver las corrientes típicas de cortocircuito.



gau106.emf

Figura 5. Mediciones de resistencia

Cómo usar Conductancia para Alta resistencia o Pruebas de fugas

La conductancia, que es el inverso de la resistencia, es la capacidad que tiene un circuito de permitir el paso de corriente. Los valores altos de conductancia corresponden a valores bajos de resistencia.

El rango de 60-nS del multímetro mide la conductancia en nanosiemens ($1 \text{ nS} = 0,000000001 \text{ siemens}$). Debido a que tan pequeñas cantidades de conductancia corresponden a una resistencia extremadamente alta, el rango de nS le permite determinar la resistencia de componentes hasta $100.000 \text{ M}\Omega$, $1/1 \text{ nS} = 1.000 \text{ M}\Omega$.

Para medir la conductancia, configure el multímetro para medir resistencia, como se muestra en la figura 5, y pulse RANGE hasta que aparezca el indicador de nS en la pantalla.

A continuación se presentan algunas sugerencias para medir la conductancia:

- Las lecturas de valores altos de resistencia son susceptibles a perturbaciones eléctricas. Para estabilizar la mayoría de las lecturas con perturbaciones, entre al modo de registro MIN MAX y luego vaya hasta la lectura promedio (AVG).
- Normalmente hay una lectura de conductancia residual con los conductores de prueba abiertos. Para asegurar la exactitud de las lecturas, utilice el modo relativo (REL) para restar el valor residual.

Mediciones de capacitancia

⚠ ⚠ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, incendios o lesiones, desconecte la alimentación y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir la resistencia, continuidad, capacitancia o unión de diodos.

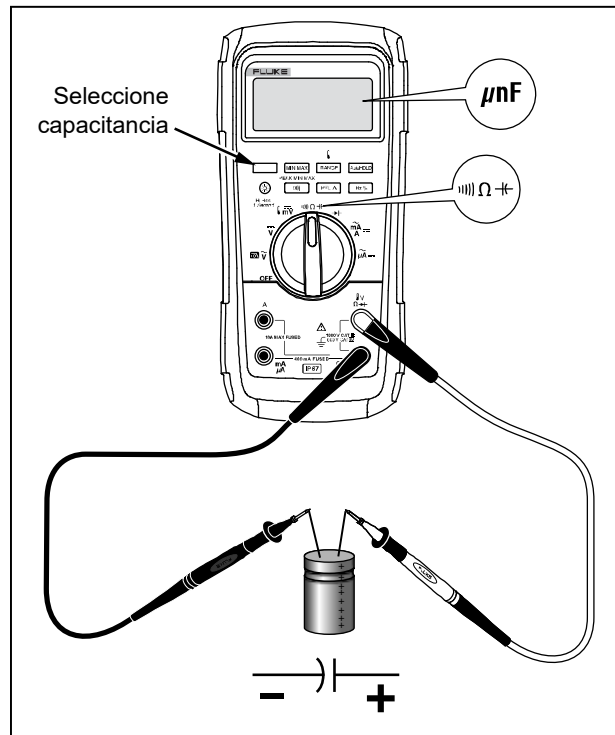
Los rangos de capacitancia del multímetro son 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 μ F, 10,00 μ F, 100,0 μ F y 9999 μ F.

Para medir la capacitancia, configure el multímetro como se muestra en la Figura 6.

Para mejorar la precisión de mediciones menos de 1.000 nF, utilice el modo relativo (REL) para restar la capacitancia residual del multímetro y los conductores.

Nota

Si hay demasiada carga eléctrica presente en el capacitor que se está probando, la pantalla muestra "diSC".



gau104.emf

Figura 6. Mediciones de capacidad

Pruebas de diodos

⚠⚠ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, incendios o lesiones, desconecte la alimentación y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de medir la resistencia, continuidad, capacitancia o unión de diodos.

Utilice la comprobación de diodos para comprobar el funcionamiento de los diodos, transistores, rectificadores controlados por silicio (SCR) y otros dispositivos de semiconductores. Esta función prueba un empalme de semiconductor al enviar corriente a través del empalme y luego medir la caída de tensión en el empalme. Una buena unión de silicio está entre 0,5 V y 0,8 V.

Para probar un diodo fuera de un circuito, configure el multímetro tal como se muestra en la figura 7. Para las lecturas con inclinación hacia adelante en cualquier componente de semiconductor, coloque el conductor de prueba de color rojo en el terminal positivo del componente y el conductor negro, en el negativo.

En un circuito, un buen diodo deberá producir todavía una lectura de polarización directa de 0,5 V a 0,8 V; sin embargo, la lectura de polarización inversa puede variar dependiendo de la resistencia de otras rutas entre entre las puntas de las sondas.

Sonará una breve señal acústica si el diodo está en buen estado ($<0,85$ V). Si la lectura es $\leq 0,100$ V, se emitirá una señal acústica continua. Esta lectura indica un cortocircuito. La pantalla muestra "OL" si el diodo está abierto.

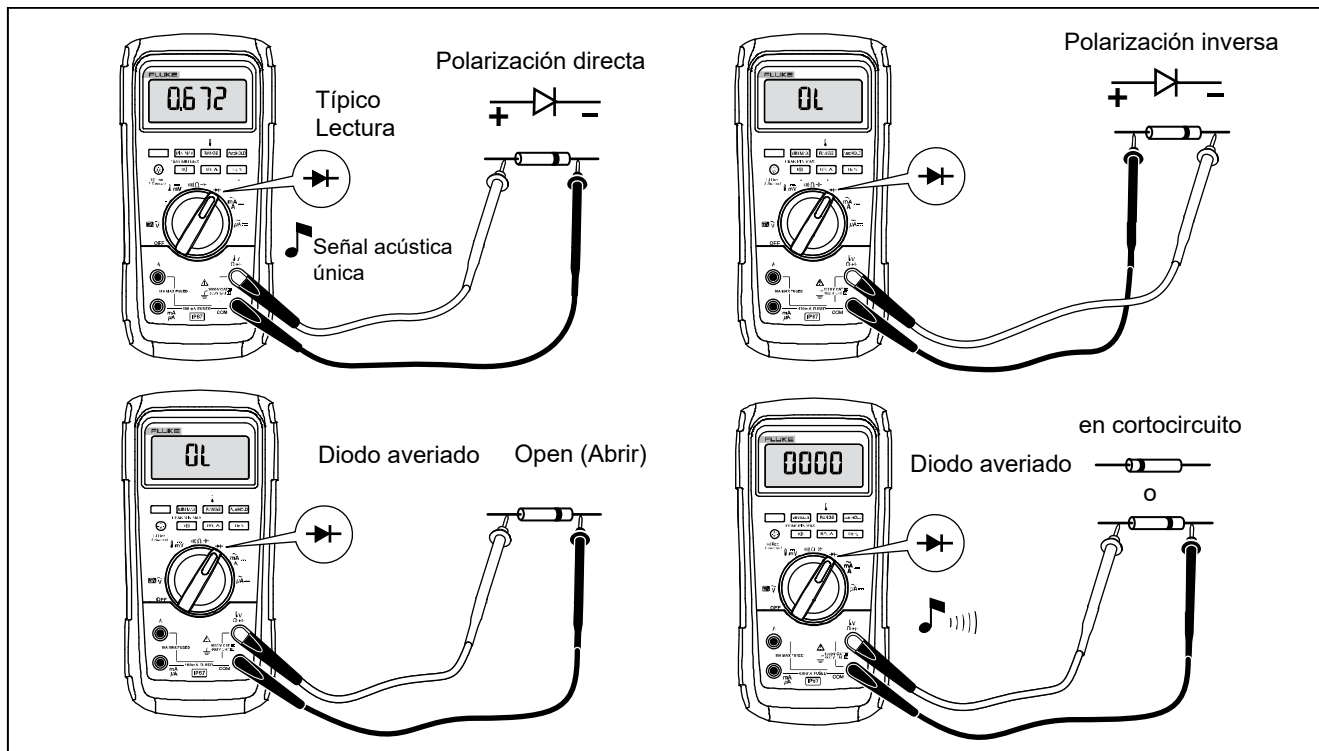


Figura 7. Pruebas de diodos

gau109.emf

Mediciones de corriente CA o CC

Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, incendios o lesiones, retire la alimentación del circuito antes de conectar el Producto en el circuito al realizar mediciones de corriente. Conecte el producto en serie con el circuito.

Precaución

Para evitar daños en el multímetro o el equipo que se esté probando:

- Verifique los fusibles del multímetro antes de medir corriente.
- Para todas las mediciones, utilice los terminales, función y rango adecuados.
- Nunca coloque las sondas a través de (en paralelo con) cualquier circuito o componente mientras los conductores estén enchufados en los terminales de corriente.

Para medir la corriente, deberá interrumpir el circuito a prueba y luego colocar el multímetro en serie con el circuito.

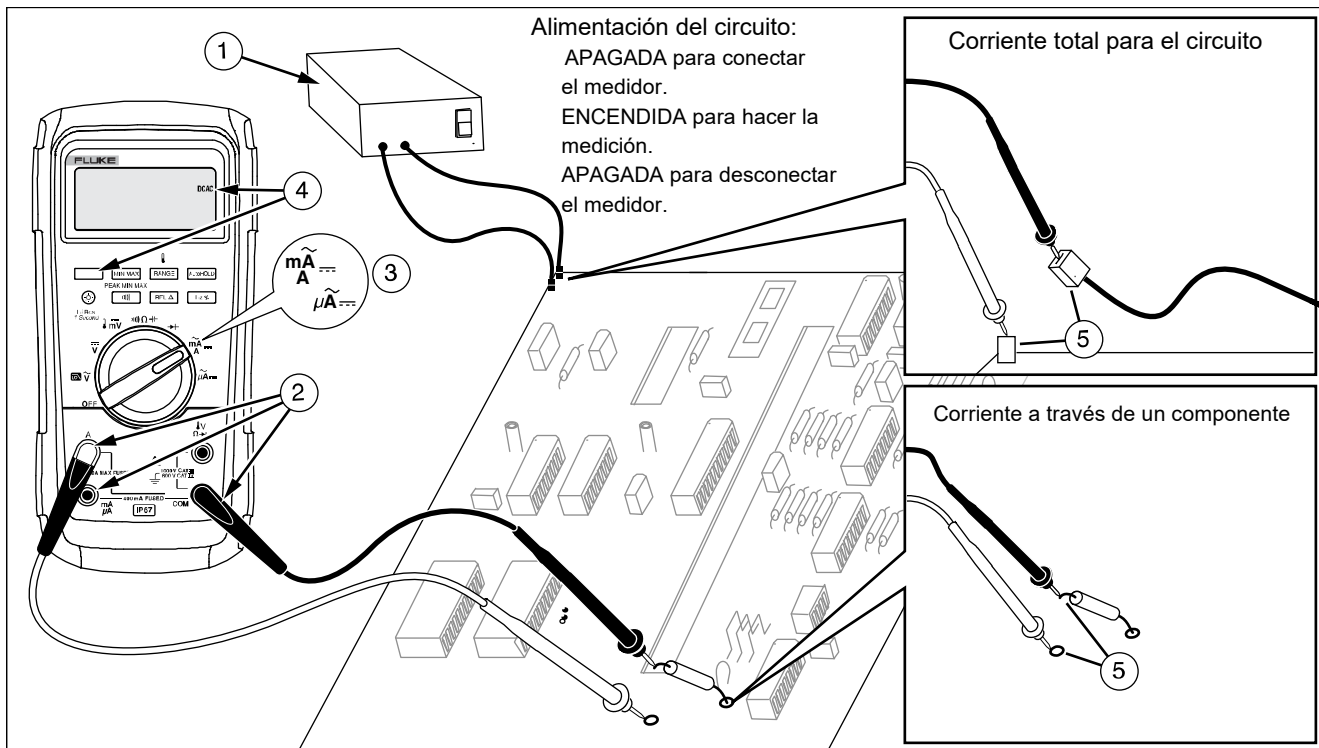
Los rangos de corriente del multímetro son 600,0 μ A, 6000 μ A, 60,00 mA, 400,0 mA, 6,000 A y 10,00 A.

Para medir la corriente, consulte la figura 8 y proceda del siguiente modo:

1. Desconecte el suministro eléctrico al circuito. Descargue todos los condensadores de alta tensión.
2. Inserte el cable negro en el terminal **COM**. Para el caso de corrientes entre 0 mA y 400 mA, inserte el cable rojo en el terminal **mA/ μ A**. Para corrientes superiores a los 400 mA, inserte el cable rojo en el terminal **A**.

Nota

Para evitar fundir el fusible de 400 mA del multímetro, utilice el terminal mA/ μ A solo si está seguro de que la corriente es inferior a 400 mA continua o inferior a 600 mA para 18 horas o menos.



gau107.emf

Figura 8. Medición de corrientes

3. Si está utilizando el terminal **A**, sitúe el selector giratorio en mA/A. Si está utilizando el terminal **mA/μA**, fije el selector giratorio en $\mu\tilde{A}$ para corrientes por debajo de 6000 μA (6 mA) o \tilde{mA} para corrientes por encima de 6000 μA .
4. Para medir corriente de CC, presione .
5. Abra el camino del circuito que desea probar. Con la sonda negra, haga contacto en el lado negativo de la interrupción; con la sonda roja haga contacto en el lado más positivo de la interrupción. La inversión de los conductores producirá una lectura negativa, pero no causará daños al multímetro.
6. Conecte el suministro eléctrico al circuito y luego lea la pantalla. Asegúrese de observar la unidad que aparece del lado derecho de la pantalla (μA , mA, o A).
7. Apague el suministro eléctrico al circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión. Retire el multímetro y restablezca el funcionamiento normal del circuito.

 
 

A continuación se presentan algunas sugerencias para medir la corriente:

- Si la lectura de la corriente es 0 y usted está seguro de que el multímetro está configurado correctamente, pruebe los fusibles del mismo tal como se describe en la sección “Comprobación de los fusibles”.
- A través de un multímetro de corriente se induce una pequeña caída de tensión que puede afectar el funcionamiento del circuito. Puede calcular esta tensión de la carga usando los valores que se muestran en las especificaciones de la tabla de las Características de entrada.

Mediciones de frecuencia

El multímetro mide la frecuencia de una señal de corriente o tensión contando la cantidad de veces que la señal atraviesa un nivel de umbral cada segundo.

La tabla 6 resume los niveles de disparo y las aplicaciones para medir la frecuencia utilizando los diversos rangos de las funciones de tensión y corriente del multímetro.

Para medir frecuencia, conecte el multímetro a la fuente de la señal y presione . Pulsando  se cambia la pendiente de activación entre + y -, como se indica por el símbolo de la parte izquierda de la pantalla (consulte la figura 9 en "Ciclo de trabajo"). Al presionar , se detiene e inicia el contador.

El multímetro pasa automáticamente a uno de los cinco rangos de frecuencia: 199,99 Hz; 1999,9 Hz; 19,999 kHz; 199,99 kHz y mayor que 200 kHz. Para frecuencias menores de 10 Hz, la pantalla se actualiza a la frecuencia de la entrada. Por debajo de 0,5 Hz, la pantalla puede ser inestable.

A continuación se presentan algunas sugerencias para medir la frecuencia:

- Si una lectura aparece como 0 Hz o es inestable, es posible que la señal de entrada esté por debajo o cerca del nivel de activación. Generalmente, estos problemas se pueden corregir seleccionando un rango menor, lo cual aumenta la sensibilidad del multímetro. En la función \bar{V} , los rangos más bajos también tienen niveles de disparo más bajos.

Si una lectura parece ser un múltiplo del valor esperado, es posible que la señal de entrada esté distorsionada. La distorsión puede causar varias activaciones del contador de frecuencias. La selección de un rango de tensión superior puede solucionar este problema al disminuir la sensibilidad del multímetro. También, puede intentar la selección de un rango de CC, lo cual aumenta el nivel de disparo. Por lo general, la frecuencia más baja mostrada será la correcta.

 
Tabla 6. Funciones y niveles de disparo para las mediciones de frecuencia

Función	Rango	Nivel de disparo aproximado	Aplicación típica
\tilde{V}	6 V, 60 V, 600 V, 1.000 V	±5 % de escala	La mayoría de las señales.
\tilde{V}	600 mV	±30 mV	Señales lógicas de 5 V y alta frecuencia. (El acoplamiento de CC de la función \tilde{V} puede atenuar las señales lógicas de alta frecuencia, al reducir su amplitud lo suficiente como para interferir con la función de disparo.)
$m\bar{\bar{V}}$	600 mV	40 mV	Consulte las sugerencias de medición que aparecen antes de esta tabla.
$\bar{\bar{V}}$	6 V	1,7 V	Señales lógicas de 5 V (TTL).
\bar{V}	60 V	4 V	Señales de conmutación automotriz.
$\bar{\bar{V}}$	600 V	40 V	Consulte las sugerencias de medición que aparecen antes de esta tabla.
\bar{V}	1.000 V	100 V	
Ω \rightarrow \leftarrow \rightarrow	Las características del contador de frecuencias no están disponibles ni se especifican para estas funciones.		
$A\sim$	Todos los rangos	±5 % de escala	Señales de corriente alterna.
$\mu A\bar{\bar{=}}$	600 μ A, 6000 μ A	30 μ A, 300 μ A	Consulte las sugerencias de medición que aparecen antes de esta tabla.
$mA\bar{\bar{=}}$	60 mA, 400 mA	3,0 mA, 30 mA	
$A\bar{\bar{=}}$	6 A, 10 A	0,30 A, 3,0 A	

Medición del ciclo de trabajo

Ciclo de trabajo (o factor de trabajo) es el porcentaje de tiempo que una señal está por encima o por debajo de un nivel de disparo durante un ciclo (Figura 9). El modo del ciclo de trabajo es óptimo para medir el tiempo de encendido y apagado de señales lógicas y de conmutación. Los sistemas tales como la inyección electrónica de combustible y las fuentes de alimentación por conmutación se controlan mediante impulsos de ancho variable y esta característica puede verificarse al medir el ciclo de trabajo.

Para medir el ciclo de trabajo, configure el multímetro para medir la frecuencia y luego presione Hz por segunda vez. Al igual que con la función de frecuencia,

podrá cambiar la pendiente para el contador del multímetro presionando .

Para señales lógicas de 5 V, utilice el rango de CC de 6 V. Para señales de conmutación de 12 V en automóviles, utilice el rango de 60 V de CC. Para ondas sinusoidales, utilice el rango menor que no produzca una función de disparo múltiple. (Por lo general, una señal sin distorsión puede tener una amplitud hasta diez veces mayor que la amplitud del rango de tensión seleccionado).

Si la lectura del ciclo de trabajo es inestable, presione MIN MAX y luego desplácese a la pantalla AVG (promedio).

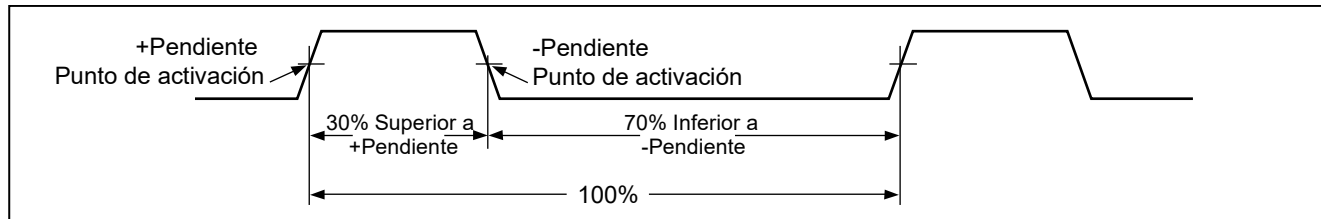


Figura 9. Componentes de las mediciones de ciclos de trabajo

iyf.emf

Cómo determinar la anchura de impulso

En el caso de una forma de onda periódica (se repite su patrón a intervalos de tiempo equivalentes), podrá determinar la cantidad de tiempo que la señal es alta o baja de la manera siguiente:

1. Mida la frecuencia de la señal.
2. Pulse una segunda vez para medir el ciclo de trabajo de la señal. Pulse para seleccionar una medición del impulso positivo o negativo de la señal. Consulte la figura 9.
3. Utilice la fórmula siguiente para determinar la anchura del impulso:

$$\text{Anchura de impulso (en segundos)} = \frac{\% \text{ del ciclo de trabajo} \div 100}{\text{Frecuencia}}$$

Gráfico de barras

El gráfico de barras analógico funciona como la aguja de un multímetro analógico, pero sin sobreimpulso. El gráfico de barras se actualiza 40 veces por segundo. Dado que el gráfico responde 10 veces más rápidamente que la pantalla digital, resulta útil para hacer ajustes de valores pico y nulos, como también para observar entradas que cambian rápidamente. El gráfico no se muestra para capacitancia, frecuencia, funciones de conteo, temperatura ni pico mín. máx.



El número de segmentos iluminados indica el valor medido y es relativo al valor de la escala total del rango seleccionado.

En el rango de 60 V, por ejemplo, las divisiones mayores de la escala representan 0, 15, 30, 45 y 60 V. Una entrada de -30 V ilumina la señal negativa y los segmentos hasta la mitad de la escala.

El gráfico de barras también tiene una función de zoom, como se describe en el "Modo de zoom".


Modo de zoom (opción de encendido únicamente)



Para usar el gráfico de barras de zoom Rel.:

1. Mantenga presionado  al encender el multímetro. La pantalla muestra "REL".
2. Seleccione el modo relativo presionando  nuevamente.
3. Ahora el centro del gráfico de barras representa cero y la sensibilidad del gráfico aumenta por un factor de 10. Los valores medidos más negativos que el valor de referencia almacenado activarán segmentos a la izquierda del centro; mientras que los valores más positivos activarán segmentos a la derecha del centro.


Usos del modo de zoom


El modo relativo, combinado con la sensibilidad aumentada del modo de zoom del gráfico de barras ayuda a hacer ajustes rápidos y precisos a cero y de pico.

En el caso de los ajustes de cero, fije el multímetro en la función deseada, coloque los conductores de prueba juntos en cortocircuito, presione , y luego conecte los conductores al circuito bajo prueba. Ajuste el componente variable del circuito hasta que la pantalla muestre un valor de cero. Solo se ilumina el segmento central del gráfico de barras del zoom.

En el caso de los ajustes de pico, fije el multímetro en la función deseada, conecte los conductores al circuito bajo prueba y luego presione . La pantalla muestra un valor de cero. Conforme se ajusta para un pico positivo o negativo, la longitud del gráfico de barras aumenta a la derecha o la izquierda del cero. Si se ilumina un símbolo de sobrerango (◀▶), pulse  dos veces para ajustar una nueva referencia; después continúe con el ajuste.

Modo HiRes

Presione  durante un segundo para ingresar en el modo de dígitos de alta resolución (HiRes) 4-1/2. Las lecturas se muestran a 10 veces la resolución normal con una pantalla máxima de 19 999 cuentas. El modo HiRes funciona en todos los modos excepto en la capacitancia, las funciones de contador de frecuencia, la temperatura y los modos MIN MAX de 250 μs (pico).

Para volver al modo de dígitos 3-1/2, presione  durante un segundo.

Modo de registro MIN MAX

El modo MIN MAX registra los valores de entrada mínimo y máximo. Cuando las entradas son inferiores al valor mínimo registrado o superiores al valor máximo registrado, el multímetro emite una señal acústica y registra el valor nuevo. Este modo se puede utilizar para captar lecturas intermitentes, registrar lecturas de máximo mientras que usted está lejos o registrar lecturas mientras usted está operando el equipo bajo prueba y no puede observar el multímetro. El modo MIN MAX también puede calcular un promedio de todas las lecturas desde que fue activado el modo MIN MAX. Para utilizar el modo MIN MAX, consulte las funciones que aparecen en la tabla 7.

El tiempo de respuesta es el lapso que una entrada debe permanecer en un valor nuevo para poder ser registrada. Un tiempo de respuesta menor capta sucesos más breves, pero con una disminución de la exactitud. El cambio del tiempo de respuesta borra todas las lecturas registradas. El multímetro tiene tiempos de respuesta de 100 milisegundos y 250 μ s (pico). El tiempo de respuesta de 250 μ s se indica con "**PEAK**" en la pantalla.

El tiempo de respuesta de 100 milisegundos es el mejor para registrar los impulsos del suministro eléctrico, corrientes de arranque y para buscar fallos intermitentes.

El valor medio verdadero (AVG) mostrado es la integral matemática de todas las lecturas tomadas desde el inicio del registro (la sobrecargas se descartan). La lectura

promedio resulta útil para suavizar entradas inestables, calcular el consumo de potencia o estimar el porcentaje de tiempo que un circuito está activo.

Min Max registra los extremos de la señal de más de 100 ms de duración.

El pico registra las duraciones extremas de señal de más de 250 μ s.

 
 
 
 
 
Función Suavizado (opción de encendido únicamente)

Cuando la señal de entrada cambia rápidamente, "suavizado" ofrece una lectura más estable en la pantalla.

Para usar la función de suavizado:

1. Mantenga presionado **RANGE** al encender el multímetro. La pantalla muestra 5--- hasta que se suelta **RANGE**.
2. El icono de atenuación (\sim) aparecerá en el sector izquierdo de la pantalla para informarle de que la atenuación está activa.

Tabla 7. Funciones MIN MAX

Botón	Función MIN MAX
	Ingresa al modo de grabación MIN MAX. El multímetro está bloqueado en el rango mostrado antes de haber ingresado en el modo MIN MAX. (Seleccione la función y el rango de medición deseados antes de ingresar a MIN MAX.) El multímetro emitirá una señal acústica cada vez que se registre un nuevo valor mínimo o máximo.
 (estando en el modo MIN MAX)	Permite desplazarse a través de los valores máximo (MAX), mínimo (MIN), promedio (AVG) y actual.
 PEAK MIN MAX	Seleccione el tiempo de respuesta de 100 ms o de 250 μ s. (El tiempo de respuesta de 250 μ s se indica con " PEAK " en la pantalla). Se borrarán los valores almacenados. No se dispone del valor actual y AVG (promedio) cuando se selecciona 250 μ s.
	Detiene la grabación sin borrar los valores almacenados. Presione nuevamente para reanudar la grabación.
 (mantener durante 1 segundo)	Sale del modo MIN MAX. Se borrarán los valores almacenados. El multímetro permanece en el rango seleccionado.

Modo AutoHOLD

⚠⚠ Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o lesiones:

- **No utilice el modo AutoHOLD para determinar si los circuitos se encuentran sin alimentación. El modo AutoHOLD no captará lecturas inestables o ruidosas.**
- **No utilice la función de retención (HOLD) para medir potenciales desconocidos. Cuando la función de retención (HOLD) se activa, la pantalla no cambia al medir un potencial distinto.**

El modo AutoHOLD capta la lectura actual en la pantalla. Al detectar una lectura nueva y estable, el multímetro emitirá una señal acústica y mostrará la nueva lectura en la pantalla. Para ingresar o salir del modo AutoHOLD, presione **AutoHOLD**.

Modo relativo

La selección del modo relativo (**REL Δ**) hace que el multímetro ponga la pantalla en cero y almacene la lectura actual como referencia para las mediciones subsiguientes. El multímetro se bloquea en el rango seleccionado en el momento de presionar **REL Δ**.

Presione **REL Δ** nuevamente para salir de este modo.

En el modo relativo, la lectura mostrada siempre es la diferencia entre la lectura actual y el valor de referencia almacenado. Por ejemplo, si el valor de referencia guardado es 15,00 V y la lectura actual es de 14,10 V, la pantalla muestra -0,90 V.

Mantenimiento

Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- Elimine las señales de entrada antes de limpiar el Producto.
- No ponga en funcionamiento el producto si no tiene las cubiertas o si la caja está abierta. Podría quedar expuesto a tensiones peligrosas.
- Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.
- La reparación del Producto solo puede ser realizada por un técnico autorizado.

Mantenimiento general

Limpie la caja periódicamente con un paño húmedo y con un detergente suave. No use abrasivos ni solventes.

La suciedad o humedad en los terminales pueden afectar las lecturas y activar erróneamente la función Input Alert. Limpie los terminales tal como se describe a continuación:

1. Apague el multímetro y retire todos los conductores de prueba.
2. Quite cualquier suciedad que pudiera haber en los terminales.

3. Remoje un bastoncillo de algodón limpio con detergente suave y agua. Limpie cada terminal con el bastoncillo de algodón. Seque cada terminal utilizando aire en lata para forzar el agua y el detergente fuera de los terminales.

Prueba de los fusibles

Tal como se muestra en la figura 10, con el multímetro en la función Ω , inserte un conductor de prueba en el conector Ω_{\rightarrow} y coloque la punta de la sonda en el otro extremo del conductor de prueba contra el metal del conector de entrada de corriente. Si "LEAd" aparece en la pantalla, la punta de la sonda ha sido insertada demasiado lejos en el conector de entrada de amperios. Vuelva a sacar el conductor un poco hasta que el mensaje desaparezca y aparezca bien OL o una lectura de resistencia en la pantalla. El valor de resistencia debe ser como se muestra en la figura 10. Si las pruebas producen lecturas diferentes de las mostradas, el multímetro deberá recibir servicio técnico.

Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- Sustituya un fusible fundido por otro igual para seguir teniendo protección contra arcos eléctricos.
- Utilice exclusivamente los fusibles de repuesto especificados.

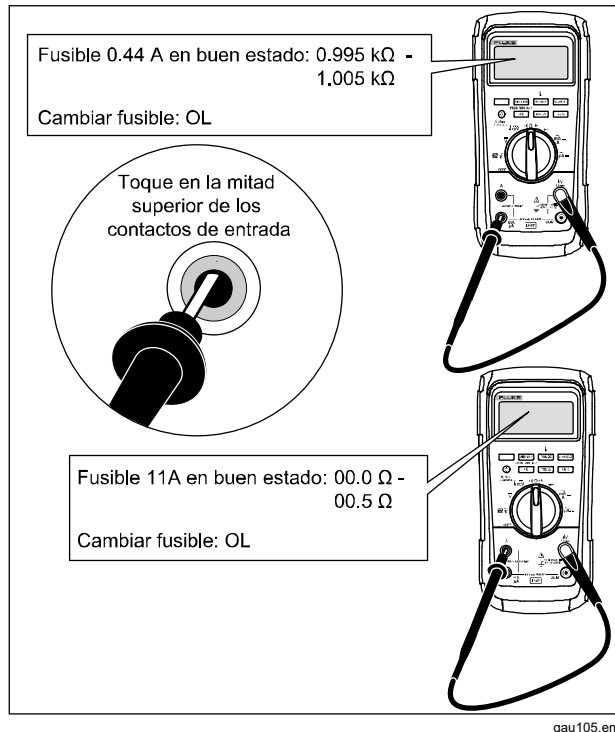


Figura 10. Comprobación de los fusibles de corriente

Cómo sustituir las baterías

Cambie las pilas por tres pilas AA (IEC LR6).

⚠️ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas que pueden producir quemaduras o explotar. En caso de exposición a sustancias químicas, limpie la zona con agua y llame a un médico.
- Repare el Producto antes de usarlo si la pila presenta fugas. Las fugas de las pilas pueden suponer un riesgo de choque eléctrico o provocar daños en el Producto.
- No coloque las pilas ni las baterías cerca de una fuente de calor o fuego. Evite la exposición a la luz solar.
- Con aprobación de la MSHA para su uso exclusivamente en combinación con tres pilas alcalinas "AA" Energizer P/N E91 o Duracell P/N MN1500 de 1,5 voltios. Todas las pilas deberán ser sustituidas al mismo tiempo por pilas del mismo tipo y al aire libre.

Reemplace la batería tal como se describe a continuación, remítase a la figura 11:

1. Gire el selector giratorio hasta la posición OFF (apagado) y retire las puntas de prueba de los terminales.

- Quite los seis tornillos de cabeza Phillips de la parte inferior de la caja y retire la puerta de las pilas (①).

Nota

Mientras levanta la puerta de las pilas, asegúrese de que la junta de goma permanece unida a la barrera del compartimento de las pilas.

- Retire las tres pilas y sustitúyalas por pilas alcalinas AA (②).
- Asegúrese de que la junta del compartimento de las pilas (③) está correctamente instalada alrededor del borde exterior de la barrera del compartimento.
- Vuelva a colocar la puerta de las pilas alineando la barrera del compartimento con éste.
- Fije la puerta con los seis tornillos de cabeza Phillips.

Cómo volver a colocar los fusibles

Con referencia a la figura 11, examine o reemplace los fusibles del multímetro, tal como se describe a continuación:

- Ponga el selector giratorio en OFF y quite los conductores de pruebas de los terminales.
- Consulte el paso 2 de la sección anterior Cómo cambiar las pilas para quitar la puerta de las pilas.
- Quite el sello del compartimento de los fusibles (④).
- Quite con cuidado la puerta del compartimento de los fusibles (⑤).
- Quite el fusible levantando con cuidado un extremo suelto y extráigalo de su soporte (⑥).

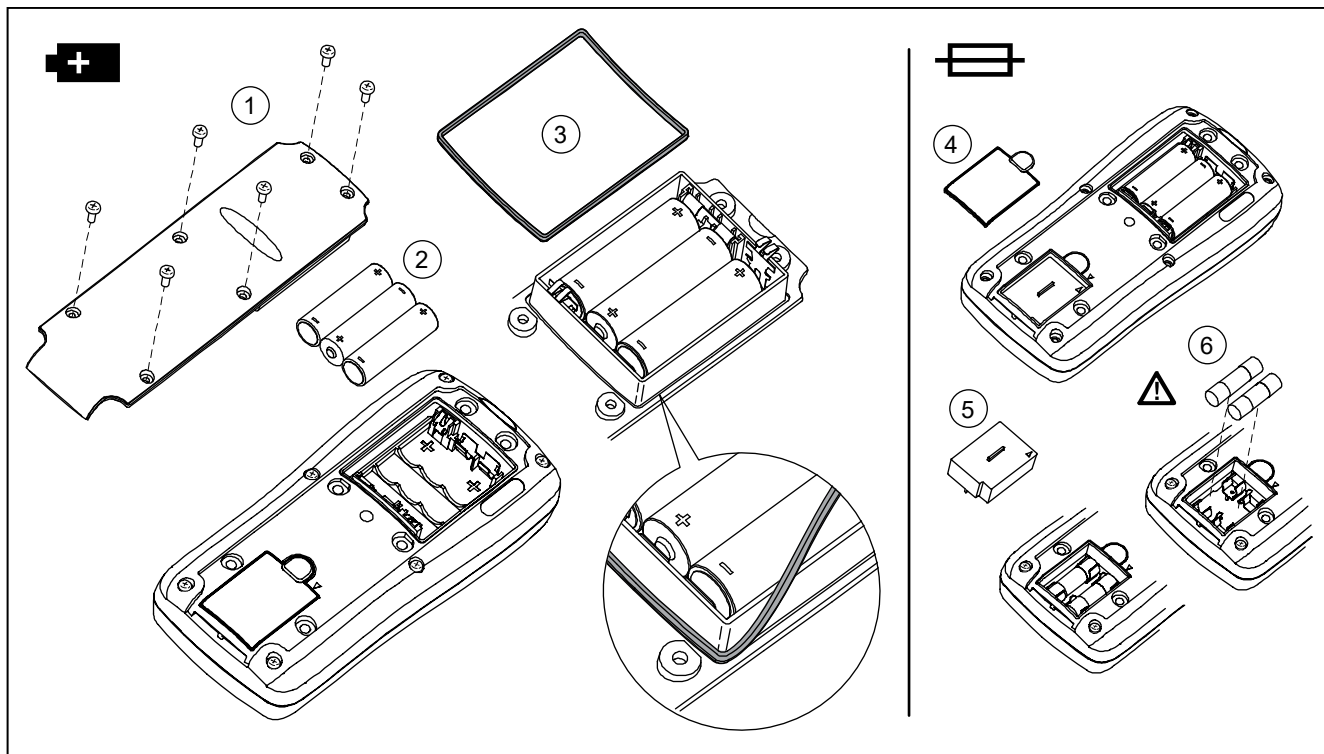
- Instale SOLAMENTE los fusibles de reemplazo especificados con los valores nominales de amperaje, tensión y velocidad que se muestran en la tabla 8. El fusible de 440 mA es más corto que el de 10 A. Para una correcta colocación de cada fusible, observe la marca del panel del circuito impreso debajo de cada fusible.
- Vuelva a colocar la puerta del compartimento de los fusibles alineando la flecha de la puerta con la flecha de la parte inferior de la caja y baje la puerta en el compartimento de los fusibles.
- Vuelva a colocar el sello del compartimento de los fusibles alineando la pestaña del sello con el contorno de la parte inferior de la caja. Asegúrese de que el sello (④) está correctamente asentado.
- Consulte los pasos cuatro a seis de la sección anterior Sustitución de las pilas para volver a colocar la puerta de las pilas.

Mantenimiento y piezas

Si el multímetro falla, revise la batería y los fusibles. Consulte las instrucciones de este manual para verificar el uso correcto del multímetro.

Las piezas y accesorios de repuesto se muestran en la tabla 8 y la figura 12.

Para pedir piezas y accesorios, consulte *Cómo ponerse en contacto con Fluke*.



gaq10.emf

Figura 11. Reemplazo de las baterías y de los fusibles

Tabla 8. Piezas de repuesto

Descripción	Cant.	Número de pieza o de modelo de Fluke
Pila, AA 1,5 V	3	376756
Fusible, 0,440 A, 1.000 V, rápido	1	943121
Fusible, rápido de 11 A y 1000 V	1	803293
Puerto de acceso del fusible	1	3400480
Tornillo	6	3861068
Junta, puerta de las pilas	1	3439087
Cubierta de los fusibles	1	3440546
Estuche	1	3321048
Tapa del compartimiento de la batería	1	3321030
Pinzas de conexión	1 (juego de 2)	variable ^[1]
Cables de prueba	1 (juego de 2)	variable ^[1]
Sonda de temperatura integrada para multímetro digital	1	80BK-A
Guía de referencia rápida	1	5160944
Información sobre seguridad	1	5160959
<p>⚠ Para garantizar la seguridad, utilice solamente los repuestos que correspondan exactamente.</p> <p>[1] Vaya a www.fluke.com para obtener más información acerca de los cables de prueba y las pinzas de cocodrilo disponibles para su región.</p>		

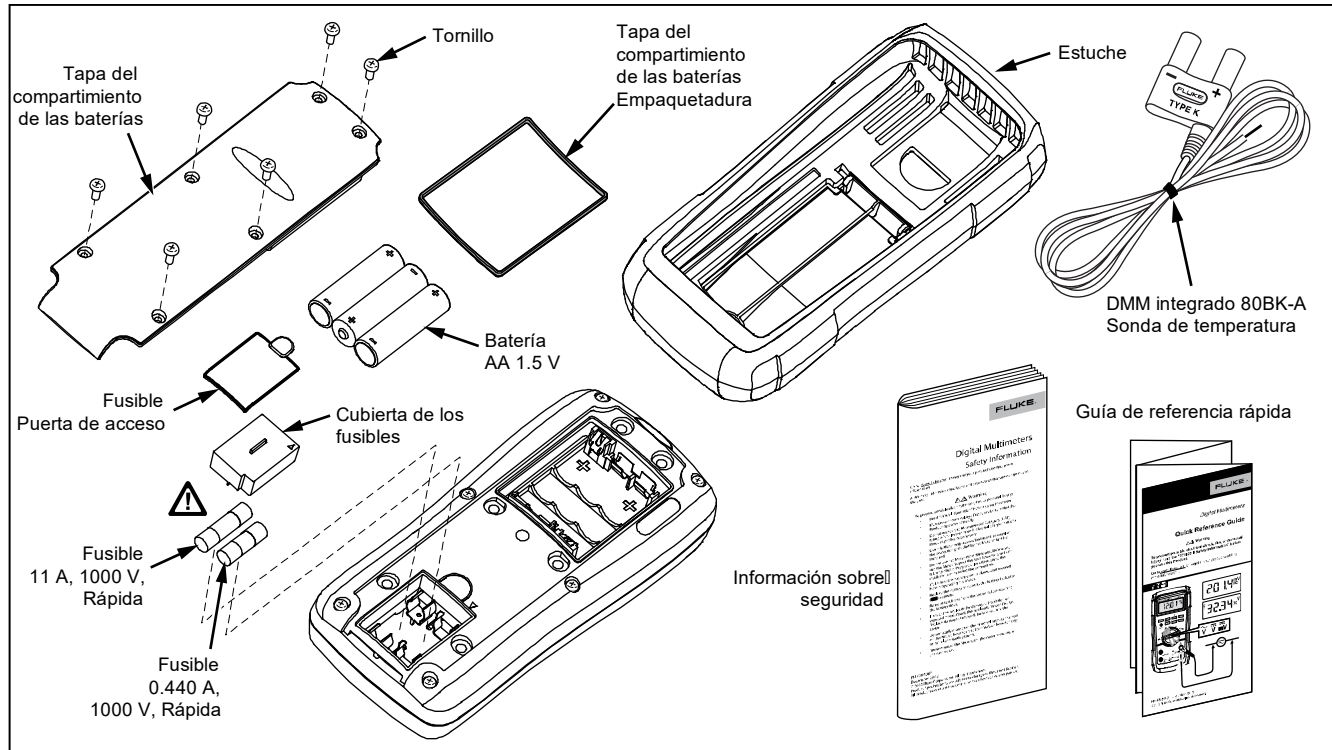


Figura 12. Piezas de repuesto

gau111.emf

Especificaciones generales

Tensión máxima entre cualquier

terminal y puesta a tierra..... 1000 V rms

Protección de fusible para entrada de mA o μ A 0,44 A, 1000V, IR 10kA

Protección de fusible para entradas de A 11 A, 1000 V, IR 17 kA

Pantalla

Digital 6000 recuentos, actualizaciones 4/segundo/19 999 recuentos en el modo de alta resolución

Gráfico de barras 33 segmentos; actualizaciones 40/segundo

Altitud

Funcionamiento 2000 metros

Almacenamiento 10 000 mediciones

Temperatura

Funcionamiento de -15 °C a 55 °C, a -40 °C durante 20 minutos cuando se toma desde 20 °C

Almacenamiento de -55 °C a 85 °C (sin batería)

de -55 °C a 60 °C (con pilas)

Coefficiente de temperatura..... 0,05 X (precisión especificada)/°C (<18 °C o >28 °C)

Seguridad..... IEC 61010-1: Grado de contaminación 2

IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Compatibilidad electromagnética (EMC) En un campo de RF de 3 V/m, precisión = precisión especificada +20 recuentos, excepto precisión total de rango 600 μ A CC = precisión especificada +60 recuentos.
Temperatura no especificada.

Internacional IEC 61326-1: Entorno electromagnético portátil CISPR 11

CISPR 11: Grupo 1, clase A

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.

Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, a excepción de los ámbitos domésticos y aquellos que estén directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja tensión que proporciona alimentación a edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya dificultades potenciales a la hora de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros medios debido a las interferencias conducidas y radiadas.

Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos residenciales y es posible que no ofrezca la protección adecuada contra radiofrecuencia en estos entornos.

Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11.

Korea (KCC).....Equipo de clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial)

Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales.

EE. UU. (FCC)47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103. En un campo de RF de 3 V/M, precisión = precisión especificada +20 recuentos, excepto precisión total de rango 600 μ A CC = precisión especificada +60 recuentos. Temperatura no especificada

Humedad relativadel 0 % al 95 % (de 0 °C a 35 °C)
del 0 % al 70 % (de 35 °C a 55 °C)

Tipo de pilas3 pilas alcalinas AA, IEC LR6, con aprobación de la MSHA para su uso exclusivamente en combinación con tres pilas alcalinas AA Energizer P/N E91 o Duracell P/N MN1500 de 1,5 voltios.

Duración de las pilas800 h de funcionamiento normal sin usar retroiluminación (alcalina)

VibraciónPor MIL-PRF-28800 para un instrumento de Clase 2

Tamaño (Alt x Anch x L)1,8 pulg. x 3,7 pulg. x 7,7 pulg. (4,6 cm x 9,4 cm x 19,7 cm)

Tamaño con funda2,4 pulg. x 4,3 pulg. x 8,5 pulg. (6,0 cm x 10,1 cm x 21,5 cm)

Peso1,14 lb (517,1 g)

Peso con estuche y Flex-Stand1,54 lb (698,5 g)

Clasificación de protección contra intrusión (IP)IEC 60529: IP67

Aprobación de MSHA N°18-A100015-0

Especificaciones detalladas

Para todas las especificaciones detalladas:

La precisión se especifica para 2 años después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28 °C, con humedad relativa del 0 % al 95 %. Especificaciones de precisión tomadas del formulario de \pm ([% de lectura] + [número de dígitos menos significativos]). En el modo de 4 ½ dígitos, multiplique el número de dígitos menos significativo (recuentos) por 10.

Tensión CA

Las conversiones de CA se acoplan para CA y son válidas desde el 3 % hasta el 100 % del rango.

Rango	Resolución	Precisión							
		45 – 65 Hz	15 – 200 Hz	200 – 440 Hz	440 Hz – 1 kHz	1 – 5 kHz	5 – 20 kHz		
600 mV	0,1 mV	$\pm(0,7 \% + 4)$	$\pm(1,0 \% + 4)$ ^[1]			$\pm(2 \% + 4)$	$\pm(2 \% + 20)$ ^[2]		
6 V	0,001 V								
60 V	0,01 V					$\pm(0,7 \% + 2)$	$\pm(1,0 \% + 4)$ ^[1]	$\pm(2 \% + 4)$ ^[3]	No especificada
600 V	0,1 V								No especificada
1.000 V	1 V								No especificada
Filtro de paso bajo			$\pm(1,0 \% + 4)$ ^[1]	+1 % + 4 -6,0 % + 4 ^[4]	No especificada	No especificada	No especificada		

[1] Por debajo de 30 Hz, utilice la función de atenuación. Por debajo de 20 Hz añada un 0,6 %.

[2] Por debajo de un 10 % del rango, añada 12 recuentos.

[3] Rango de frecuencias: 1 a 2,5 kHz

[4] La especificación aumenta de -1 a -6 % a 440 Hz cuando se usa filtro.

Tensión de CC, conductancia y resistencia

Función	Rango	Resolución	Precisión
mV CC	600 mV	0,1 mV	$\pm (0,1 \% + 1)$
V CC	6 V	0,001 V	$\pm (0,05 \% + 1)$
	60,00 V	0,01 V	
	600 V	0,1 V	
	1.000 V	1 V	
Ω	600 Ω	0,1 Ω	$\pm(0,2 \% + 2)$ ^[2]
	6 k Ω	0,001 k Ω	$\pm (0,2 \% + 1)$
	60,00 k Ω	0,01 k Ω	
	600 k Ω	0,1 k Ω	
	6 M Ω	0,001 M Ω	
	50,00 M Ω	0,01 M Ω	$\pm(1,0 \% + 1)$ ^[1]
nS	60,00 nS	0,01 nS	$\pm(1,0 \% + 10)$ ^[1,2]

[1] Añada 0,5 % de lectura cuando la medición esté por encima de 30 M Ω en el rango de 50 M Ω y 20 recuentos por debajo de 33 nS en el rango de 60 nS.
 [2] Cuando use la función rel. para compensar desajustes.

Temperatura

Rango	Resolución	Precisión ^[1,2]
-200 °C a +1.090 °C	0,1 °C	±(1 % + 10)
-328 °F a +1.994 °F	0,1° F	±(1 % + 18)

[1] No incluye el error de la sonda del termopar.
[2] La especificación de exactitud presupone una temperatura ambiente estable a ±1° °C. Para cambios de temperatura ambiente de ±5° °C, la exactitud nominal se aplica después de 2 horas.

Corriente CA (corriente alterna)

Función	Rango	Resolución	Voltaje típico de la carga	Precisión ^[1] (45 Hz a 2 kHz)	
µA CA	600,0 µA	0,1 µA	100 µV/µA	±(15 % + 2)	±(1,0 % + 2)
	6000 µA	1 µA	100 µV/µA		
mA CA	60,00 mA	0,01 mA	1,8 mV / mA		
	400,0 mA ^[2]	0,1 mA	1,8 mV / mA		
A de CA	6,000 A	0,001 A	0,03 V / A		
	10,00 A ^[3,4]	0,01 A	0,03 V / A		

[1] Las conversiones de CA se acoplan a la CA, respuesta de verdadero valor eficaz y son válidas del 3 % al 100 % del rango, excepto el rango de 400 mA. (del 5 % al 100 % del rango) y rango de 10 A (del 15 % a 100 % o el rango).
[2] 400 mA continuo. 600 mA durante 18 h máximo.
[3] **⚠** Continúa de 10 A hasta 35 °C. <20 minutos encendido, 5 minutos apagado entre 35 °C y 55 °C. >10 A a 20 A para 30 segundos máximo, 5 minutos apagado.
[4] Precisión de >10 A sin especificar.

Corriente CC

Función	Rango	Resolución	Voltaje típico de la carga	Precisión
μA CC	600,0 μA	0,1 μA	100 μV/μA	± (0,2 % + 4)
	6000 μA	1 μA	100 μV/μA	± (0,2 % + 2)
mA CC	60,00 mA	0,01 mA	1,8 mV / mA	± (0,2 % + 4)
	400,0 mA ^[1]	0,1 mA	1,8 mV / mA	± (0,2 % + 2)
A de CC	6,000 A	0,001 A	0,03 V / A	± (0,2 % + 4)
	10,00 A ^[2,3]	0,01 A	0,03 V / A	± (0,2 % + 2)

[1] 400 mA continuo. 600 mA durante 18 h máximo.
 [2] Δ Continua de 10 A hasta 35 °C. <20 minutos encendido, 5 minutos apagado entre 35 °C y 55 °C. >10 A a 20 A para 30 segundos máximo, 5 minutos apagado.
 [3] Precisión de >10 A sin especificar.

Capacitancia

Rango	Resolución	Precisión
10,00 nF	0,01 nF	±(1,0 % + 2) ^[1]
100,0 nF	0,1 nF	
1,000 μF	0,001 μF	±(1,0 % + 2)
10,00 μF	0,01 μF	
100,0 μF	0,1 μF	
9999 μF	1 μF	

[1] Con un capacitor de película o mejor, usando el modo rel. para residual a cero.

Diodo

Rango	Resolución	Precisión
2 V	0,001 V	$\pm(1 \% + 1)$

Frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
199,99 Hz	0,01 Hz	$\pm(0,005 \% + 1)$ [1]
1999,9 Hz	0,1 Hz	
19,999 kHz	0,001 kHz	
199,99 kHz	0,01 kHz	
>200 kHz	0,1 kHz	No especificada

[1] De 0,5 Hz a 200 kHz y para anchos de pulso $>2 \mu\text{s}$.

Sensibilidad del contador de frecuencias y niveles de disparo

Rango de entrada	Sensibilidad mínima (onda senoidal de RMS) 1		Nivel de activación aproximado (función de tensión de CC)
	5 Hz – 20 kHz	0,5 Hz – 200 kHz	
600 mV CC	70 mV (hasta 400 Hz)	70 mV (hasta 400 Hz)	40 mV
600 mV ca	150 mV	150 mV	-
6 V	0,3 V	0,7 V	1,7 V
60 V	3 V	7 V (≤ 140 kHz)	4 V
600 V	30 V	70 V ($\leq 14,0$ kHz)	40 V
1.000 V	100 V	200 V ($\leq 1,4$ kHz)	100 V

Ciclo de trabajo (VCC y mVCC)

Rango	Precisión
Del 0,0 % al 99,9 % [1]	Dentro de \pm (0,2 % por kHz + 0,1 %) para tiempos de elevación $<1 \mu\text{s}$.
[1] De 0,5 Hz a 200 kHz, ancho de pulsos $>2 \mu\text{s}$. El rango del ancho de pulsos se determina por la frecuencia de la señal.	

Características de la entrada

Función	Protección contra sobrecarga ^[1]	Impedancia de entrada (nominal)	Relación de rechazo de modo común (desequilibrio de 1 k Ω)		Rechazo del modo normal					
$\overline{\text{V}}$	1.000 V rms	10 M Ω <100 pF	>120 dB a CC, 50 Hz ó 60 Hz		>60 dB a 50 Hz ó 60 Hz					
$\overline{\text{mV}}$	1.000 V rms		>120 dB a CC, 50 Hz ó 60 Hz		>60 dB a 50 Hz ó 60 Hz					
$\tilde{\text{V}}$	1.000 V rms	10 M Ω <100 pF (acoplado para CA)	>60 dB, CC a 60 Hz							
		Tensión de prueba en circuito abierto	Tensión correspondiente a escala total		Corriente típica de cortocircuito					
			Hasta 6 M Ω	50 M Ω o 60 nS	600 Ω	6 k Ω	60 k Ω	600 k Ω	6 M Ω	50 M Ω
Ω	1.000 V rms	$<2,8$ V CC	<850 mV CC	$<1,3$ V CC	500 μA	100 μA	10 μA	1 μA	0,2 μA	0,1 μA
\rightarrow	1.000 V rms	$<2,8$ V CC	2,200 V CC		1 mA típica					
[1] 10 ⁶ V Hz Máx.										

Registro de MIN MAX

Respuesta nominal	Precisión
100 ms al 80 % (funciones de CC)	Exactitud especificada ± 12 recuentos para cambios > 200 ms de duración
120 ms al 80 % (funciones de CA)	Exactitud especificada ± 40 cuentas para cambios > 350 ms y entradas > 25 % del rango
250 μ s (pico) ^[1]	Precisión especificada ± 100 recuentos para cambios > 250 μ s de duración (agregar ± 100 cuentas para lecturas superiores a 6.000 cuentas) (agregar ± 100 cuentas para lecturas en modo de Paso bajo)
[1] Para picos repetitivos: 1 ms para eventos únicos.	